

# Art. 1145.801-1145.802-1145.803-1145.804

Distanziatore per porte con **apertura esterna** a taglio termico.  
 Space for **external opening** thermal break doors.  
 Douille de renfort pour portes avec profil à coupure thermique, **ouvrant à l'extérieur**.  
 Separador para puertas con **abertura externa** de rotura de puente térmico.

Abstandhalter für nach **aussen Öffnende**, wärmegegedämmte Türen.  
 Распорка для дверей из теплого профиля с **внешним открыванием**  
 Tulejka dystansowa do drzwi ( z przegrodą termiczną ) **otwieranych na zewnątrz**

Eseguire i fori  $\varnothing$  11 mm forando anche la seconda intercapedine. Utilizzare le dime di foratura art. 1145.901 per int. 62,5/78/84/92 - art. 1130.901 per int. 60/67/79/93.

Make holes  $\varnothing$  11 mm drilling also the second profile air space. Use drilling jig art. 1145.901 for centre distance 62,5/78/84/92 - art. 1130.901 for centre distance 60/67/79/93.

Perçer à  $\varnothing$  11 mm jusqu' à la 2<sup>ème</sup> paroi interne du profil. Utiliser les gabarits de perçage art. 1145.901 pour les entraxes 62,5/78/84/92 - art. 1130.901 pour les entraxes 60/67/79/93.


Hacer los agujeros  $\varnothing$  11 mm taladrando también la segunda cámara de aire. Utilizar las plantillas de taladro art. 1145.901 para los entre-ejes 62,5/78/84/92 - art. 1130.901 para los entre-ejes 60/67/79/93.

Die Bohrungen mit  $\varnothing$  11 mm ausführen, dabei bis in die zweite Profilkammer durchbohren. Die Bohrschablone Art. 1145.901 für Abstandmasse 62,5/78/84/92 - Art. 1130.901 für Abstandmasse 60/67/79/93.

Выполните отверстия диаметром  $\varnothing$ 11 мм, просверлив также вторую воздушную камеру профиля. Используйте шаблон для сверления art. 1145.901 для размеров 62,5/78/84/92, art. 1130.901 для размеров 60/67/79/93.

Nawiercić otwory  $\varnothing$ 11 przewiercając również i drugą ściankę profilu. Do nawiercania stosować szablon art. 1145.901 do rozstawu otworów : 62,5/78/84/92 mm lub art. 1130.901 do rozstawu: 60/67/79/93.

1

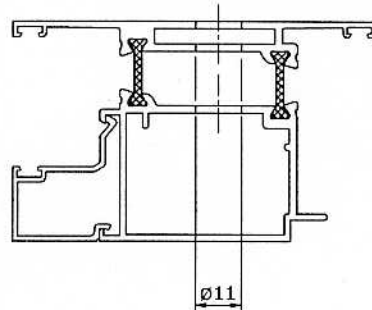

Svitare la boccia esterna del distanziatore oltre la quota **A**, piantare i distanziatori e riavvitare la boccia a filo del profilo.

Unscrew the external bushing of the spacer until dimension **A**, drive the spacers and screw the bushing again, until the end of the profile.

Dévisser la douille externe du raidisseur au delà de la cote **A** et planter ensuite les raidisseurs sur le profil. Revisser la douille jusqu' à obtenir son affleurement par rapport au profil.


Destornillar el tapón externo del separador fuera de la cota **A**; introducir los separadores y atornillar nuevamente el tapón de manera que coincida con el perfil.

Die äußere Hülse des Abstandhalters über Maß **A** hinaus losdrehen, die Abstandhalter einpressen und dann die Hülse wieder bis zur Proflioberkante einschrauben.

Вывинтите внешнюю втулку распорки за пределы отрезка **A**, установите распорки и снова завинтите втулку до соприкосновения с профилем.

Odkręcić zewnętrzną część tulejki dystansowej tak aby jej długość była większa niż wymiar **A**. Wcisnąć tulejkę w przygotowany otwór i dokręcić ją tak aby nie wystawała ponad lico profilu.

3

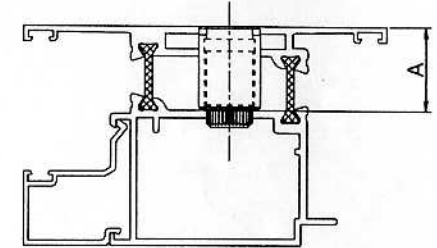

A mm	Art.
14 ÷ 20	1145.801
20 ÷ 28	1145.802
28 ÷ 35	1145.803
35 ÷ 42	1145.804

Allargare a  $\varnothing$  15 mm i fori della prima intercapedine.

Enlarge  $\varnothing$  15 mm holes of the first profile air space.

Elargir à  $\varnothing$  15 mm les trous de la 1<sup>ère</sup> paroi du profil.


Ensanchar hasta  $\varnothing$  15 mm los agujeros de la primera cámara de aire.

Die Löcher in der ersten Profilkammer auf  $\varnothing$  15 mm ausweiten.

Расширьте отверстия первой камеры профиля до  $\varnothing$ 15 мм.

Rozwierać otwór w pierwszej ściance profilu do  $\varnothing$  15.

2

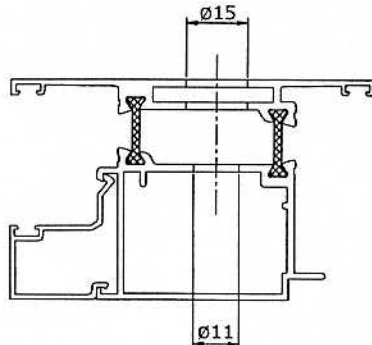

Montare le cerniere.

Fit the hinges.

Fixer les paumelles.


Montar las bisagras.

Die Bänder montieren.

Установите петли.

Zamocować zawiasy

4

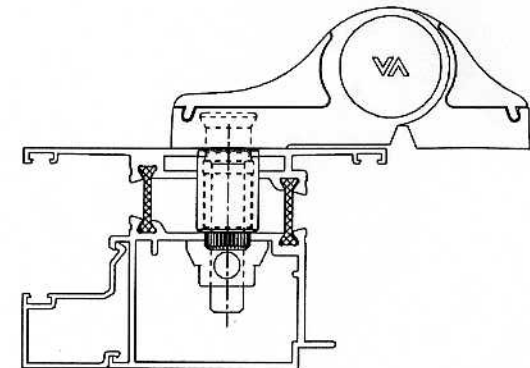

AV SAVIO